

Отзыв автомобилей по условиям безопасности № 790

кольцевые прокладки и усиливающие элементы топливной рампы

Модели

1993-1997 (LH) Dodge Intrepid; Chrysler Concorde, New Yorker и LHS; а также Eagle Vision

1997 (PR) Plymouth Prowler

ПРИМЕЧАНИЕ: Данный отзыв относится только к перечисленным моделям, оснащенным двигателем 3.5L (на восьмом месте в VIN-номере стоит буква "F")

ВАЖНО! Некоторые из этих автомобилей могут оказаться среди подержанных автомобилей, продаваемых дилерами. Прежде чем допустить такие автомобили в розничную продажу, дилеры должны устранить в них указанную неисправность. Кроме того, дилерам следует устранять данную неисправность в автомобилях, поступающих на техническое обслуживание по спискам системы DIAL VIP.

Тема

Неисправность кольцевых прокладок топливной рампы приблизительно на 710 000 автомобилей указанных моделей может послужить причиной утечки топлива. В дополнение к этому, на выпускной магистрали топливной рампы (расположенной со стороны пассажира) возможно образование трещин, также приводящее к утечке топлива. При попадании искры утечка топлива способна вызвать пожар в моторном отсеке.

Ремонт

Кольцевые прокладки топливной рампы подлежат замене, а выпускная магистраль топливной рампы (расположенная со стороны пассажира) должна быть усилена. Если по результатам испытания на герметичность, описанного в разделе «А» ремонтной процедуры, будет выявлена утечка топлива из выпускной магистрали топливной рампы, то выпускная магистраль требует замены.