

Отзыв автомобилей по условиям безопасности № 895 Уплотнения топливной рампы

Модели

1996-2000 (NS) Dodge Caravan/Grand Caravan; Plymouth Voyager/Grand Voyager и Chrysler Town & Country

NOTE: : Данный отзыв относится только к перечисленным моделям, оснащенным бензиновым двигателем 3.3L или 3.8L (на восьмом месте в VIN-номере стоит буква «R» или «L») с датой выпуска двигателя – по 102389 (26 августа 1999 года).

ВАЖНО! Данный отзыв НЕ распространяется на автомобили с двигателем 3.3L Flex Fuel (на восьмом месте в VIN-номере стоит буква «G»).

ВАЖНО! Исключению из данного отзыва подлежат автомобили, на которые, по данным гарантийного обслуживания, уже была установлена топливная рампа с надлежащими кольцевыми прокладками.

ВАЖНО! Некоторые из этих автомобилей могут оказаться среди подержанных автомобилей, продаваемых дилерами. **Прежде чем допустить такие автомобили в розничную продажу, дилеры должны устранить в них указанную неисправность.** Кроме того, дилерам следует устранять данную неисправность в автомобилях, поступающих на техническое обслуживание. Список соответствующих автомобилей можно получить с помощью системы DIAL VIP.

Тема

Приблизительно на 1 136 000 автомобилей указанных моделей в результате продолжительной эксплуатации возможна утечка топлива из кольцевых прокладок соединительной трубки топливной рампы. При попадании искры утечка топлива способна вызвать пожар в моторном отсеке.

Ремонт

На обоих соединениях соединительной трубки необходимо установить наружные уплотнения. Если из соединений трубки обнаружена течь или в районе соединений обнаружена красная ржавчина, требуется замена топливной рампы в сборе.