

Отзыв автомобилей по условиям безопасности № С04 Болты регулятора наклона спинки сиденья водителя

Модели

1998-2002 (LH) Dodge Intrepid и Chrysler Concorde и 300M

ПРИМЕЧАНИЕ: данный отзыв относится только к автомобилям упомянутых моделей, собранным по 27 апреля 2002 года (MDH 042722).

1998-2001 (LH) Chrysler LHS

ВАЖНО! Некоторые из этих автомобилей могут оказаться среди подержанных автомобилей, продаваемых дилерами. **Прежде чем допустить такие автомобили в розничную продажу, дилеры должны устранить в них указанную неисправность.** Кроме того, дилерам следует устранять данную неисправность в автомобилях, поступающих на техническое обслуживание. Соответствующие автомобили можно выявить по запросу через систему VIP.

Тема

Приблизительно на 1 050 000 автомобилей указанных моделей возможен обрыв болтов регулятора наклона спинки сиденья водителя. При этом спинка сиденья может внезапно откинуться назад, что способно привести к аварии без какого-либо предупреждения.

Ремонт

На всех автомобилях необходима замена болтов крепления регулятора наклона к спинке сиденья. Кроме того, требуется замена гибкого вала регулятора наклона в сборе на автомобилях моделей 1988 - середины 2000 года с электроприводом регулятора сидений.