

## **Уведомление № С30 - Уплотнения кабельных разъемов компьютера управления силовым агрегатом**

Вступает в силу сразу после опубликования, все ремонтные работы на автомобилях указанных моделей проводить в соответствии с настоящим Уведомлением

### **Модели**

2004	(CS)	Chrysler Pacifica
2004	(DR)	Dodge Ram Pick Up (выпущенные сборочными заводами St. Louis North (J) и Saltillo (G) и оснащенные бензиновым двигателем)
2004	(JR)	Dodge Stratus Sedan, Chrysler Sebring Sedan и Convertible
2004	(KJ)	Jeep Liberty
2003-2004	(PT)	Chrysler PT Cruiser
2003	(RS)	Dodge Caravan и Chrysler Voyager (только с двигателем 2.4L)
2004	(RS)	Dodge Caravan/Grand Caravan, Chrysler Town & Country

*ПРИМЕЧАНИЕ: данное Уведомление применимо только к автомобилям указанных моделей, выпущенным с 15 июня 2003 г. по 14 августа 2003 г. (MDH с 0615XX по 0814XX).*

***ВАЖНО!** Многие из автомобилей, выпущенных в указанный период, уже подвергались осмотру и ремонту и потому исключены из настоящего Уведомления.*

### **Тема**

Приблизительно на -----автомобилей указанных моделей уплотнение (одного или всех) кабельных разъемов компьютера управления силовым агрегатом может сдвинуться с места или «закрутиться». Это способно привести к попаданию воды в компьютер управления силовым агрегатом. Присутствие воды и вызываемая ей коррозия внутри кабельного разъема может отрицательно сказаться на работе электрооборудования и управляемости автомобиля.

### **Ремонт**

Требуется осмотр уплотнений кабельных разъемов компьютера управления силовым агрегатом. Разъемы с «закрученным» уплотнением необходимо разъединить и соединить правильно.

### **Информация о запасных частях**

Для выполнения данной ремонтной процедуры запасных частей не требуется. Однако в случае обнаружения в кабельном разъеме воды и (или) следов коррозии может потребоваться замена компьютера управления силовым агрегатом и (или) жгута кабелей. Номер запасного компьютера управления силовым агрегатом или жгута кабелей дилеры могут при необходимости найти по Каталогу деталей Морар. Ожидается, что лишь немногие автомобили потребуют замены компьютера управления силовым агрегатом и (или) жгута кабелей.